
## 海光 DCU 卡驱动安装及验证参考

Author:xunian

## 1 什么是海光 DUC 卡 (Z100L 为例)

DCU (Deep Computing Unit 深度计算器)是 海光 (HYGON)推出的一款专门用于 AI 人工智能和深度学习的加速卡。DCU 也可以应用于密集型数值计算。千万别称之为某某显卡,容易让人误会。

DCU Z100L 加速卡基于通用 GPGPU 架构设计,更加适合为人工智能计算提供强大的算力。Z100L拥有60组计算单元,共计3840个计算核心,超高速32GB HBM2内存和高达1TB/s的内存带宽,可以完美支持深度学习场景。

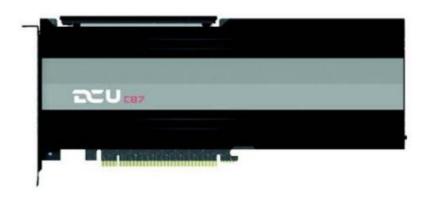

DCU Z100L 支持开源软件开发环境,兼容 CUDA 生态,原生支持 TensorFlow, Pytorch 和 Paddle 等深度学习框架和多种第三方组件,无需繁琐的移植工作即可 实现业务高效便捷迁移。

	规格参数	Z100L
芯片	计算单元	60CU
	计算核心	3840
	频率	1600MHz
性能指标	FP64	***
	FP32	12.2TFLOPS
	FP16	24.5TFLOPS
	INT8	49.1TOPS
存储规格	显存容量	32GB HBM2
	显存带宽	1024 GB/s
接口类型	PCIe接口	PCIe 4.0 x16
	GPU互联	XHMI互联 200GB/s
散热方式	散热模式	风冷
最大功耗	TDP	280W
尺寸规格	尺寸	全高全长双宽

#### 参考网址:

https://zhuanlan.zhihu.com/p/538493388

http://www.orihard.com/product/763.htm

术语: DCU 即 Deep Computing Unit 深度计算器,即一款专门用于 AI 人工智能和深度学习的加速卡。


# 2 DCU 驱动安装

### 2.1 驱动下载

打开官方网址: https://developer.hpccube.com/tool/, 注册用户登录。



选择"驱动下载地址"。显示如下图所示:

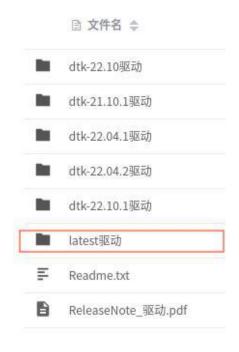

选择"latest 驱动",下载 DCU 驱动程序。本例驱动包如下图所示:



下载 "rock-4.5.2-5.11.39-V01.5.run" 驱动包。(驱动包版本会随时间升级有所变化)。

## 2.2 安装环境准备

- 1) 主机硬件平台:必须带有 DCU 卡设备。如果主机没有插上 DCU 卡设备, DCU 的驱动安装将失败。
- 2) 主机操作系统:必须安装有软件包: rpm-build、gcc-c++、cmake、automake

和 kernel-devel, 如果有缺失, DCU 驱动包将安装失败, 如下图所示:

```
[root@localhost 桌面]# ls
[root@localhost 桌面]# ls
[root@localhost 桌面]# ls
rock-4.5.2-5.11.39-V01.5.run
[root@localhost 桌面]# ./rock-4.5.2-5.11.39-V01.5.fun
-bash: ./rock-4.5.2-5.11.39-V01.5.run: Permission denied
[root@localhost 桌面]# ./rock-4.5.2-5.11.39-V01.5.run
-find: 'build': No such file or directory
Some issue on this machine, Pls contact us with below file:
/root/桌面/install.log
Use -f to force install.
[root@localhost 桌面]# ./rock-4.5.2-5.11.39-V01.5.run -f
/find: 'build': No such file or directory
Some issue on this machine, Pls contact us with below file:
/root/桌面/install.log
You'd better install a package manager instead of useing script force install.
Script installing ...
cp: 无法获取'amdgpu-*/firmware/hydcu/*' 的文件状态(stat): No such file or directory
Install successful, please restart the system!
[root@localhost 桌面]# |
```

上图为系统缺失"kernel-devel"软件包出现的错误。

#### 解决方案:

- 1) 手动挂载该系统的镜像 ISO, 制作一个本地源;
- 2) 然后执行"yum install 软件包名称"安装所缺失的软件包;
- 3)注意 kernel-devel 软件包版本必须与系统内核版本一致,否则 DCU 驱动包安装还会报错;
  - 4) 本例如下图所示, kernel-devel 版本与本机 kernel 版本一致。

```
[root@localhost txn]# rpm -qa | grep kernel
kernel-devel-4.19.113-16.nfs4.x86_64
kernel-4.19.113-16.nfs4.x86_64
```

### 2.3 驱动安装

以驱动包 rock-4.5.2-5.11.39-V01.5.run 为例。

```
# chmod a+x rock-4.5.2-5.11.39-V01.5.run
#./rock-4.5.2-5.11.39-V01.5.run #这步是安装驱动命令,可根据提示添加参数 -f
```

#### 完成安装显示如图:

如上图所示,驱动成功安装,需要重启操作系统。

### 3 驱动加载验证

重启操作系统之后,通过终端执行 lsmod、lspci 查看 DCU 驱动加载情况。如下图所示。

[root@localhost ~]# lsmod   grep dcu		
hydcu	1556480 0	
hydcu_sched	32768 1 hydcu	
hyttm	65536 1 hydcu	
hykcl	36864 3 hydcu_sched,hyttm,hydcu	
hy_extra	32768 3 hydcu_sched,hykcl,hydcu	
amd_iommu_v2	20480 1 hydcu	
drm_kms_helper	208896 3 hykcl,ast,hydcu	
drm	536576 9 drm_kms_helper,hykcl,ast,hyttm,ttm,hydcu	
[root@localhost ~]#		

可见, hydcu 驱动正常加载。

#Ispci -vnn

#

43:00.0 Display controller [0380]: Chengdu Haiguang IC Design Co., Ltd. Z100L [1d94:55b7] (rev 01)

Subsystem: Chengdu Haiguang IC Design Co., Ltd. Z100L [1d94:55b7]

Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 371, NUMA node 2

Memory at 2c000000000 (64-bit, prefetchable) [size=32G]

Memory at 2c800000000 (64-bit, prefetchable) [size=2M]

I/O ports at 3000 [size=256]

Memory at c6c00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]

Expansion ROM at c6c80000 [disabled] [size=128K]

Capabilities: [48] Vendor Specific Information: Len=08 <?>

Capabilities: [50] Power Management version 3

Capabilities: [64] Express Legacy Endpoint, MSI 00

Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+

Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1

Len=010 <?>

Capabilities: [150] Advanced Error Reporting

Capabilities: [270] #19

Capabilities: [2a0] Access Control Services

Capabilities: [2b0] Address Translation Service (ATS)

Capabilities: [2c0] Page Request Interface (PRI)

Capabilities: [2d0] Process Address Space ID (PASID)

Capabilities: [320] Latency Tolerance Reporting

Capabilities: [400] #25

Capabilities: [410] #26

Capabilities: [440] #27

Kernel driver in use: hydcu

Kernel modules: hydcu

如上所示, Z100L 设备, 使用了 kydcu 驱动, 说明驱动已支持。

### 4 DCU Toolkit 验证设备状态

一般情况下,执行了上本"2、3"章节步骤,基本上就能确认 DCU 驱动加载正常。然而,要确认设备状态是否正常,则需要 DCU Toolkit 工具来确认。

## 4.1 DCU Toolkit 工具下载

打开官方网址: https://developer.hpccube.com/tool/, 注册用户登录。




选择"DCU Toolkit 下载地址"。

#### □ 文件名 ⇔

DTK-21.04
DTK-22.10_hpcapps-20221120
DTK-21.10.1
DTK-22.04.2
DTK-22.04.2_hpcapps-20221001
DTK-22.10.1
latest
previous_releases
devtoolset-7.3.1.tar.gz

选择"latest"选项。

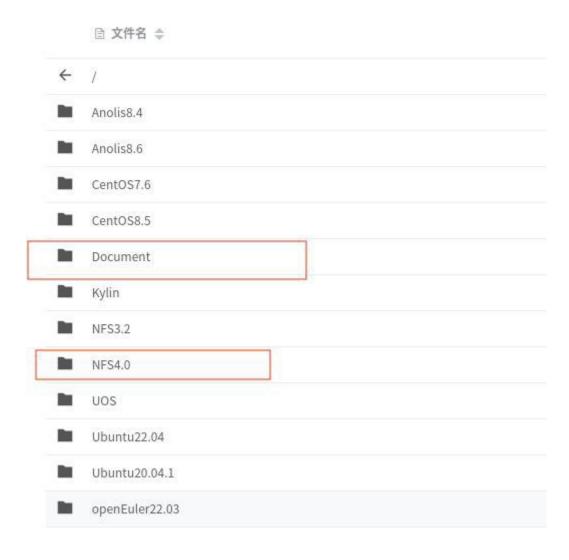

选择"NFS4.0"文件夹内就是 DCU Toolkit 工具集。其中"Document"内有工具集及环境配置文档。



选择下载"DTK-22.10.1-NFS4.0-x86\_64.tar.gz"。

## 4.2 验证设备状态

解压 "DTK-22.10.1-NFS4.0-x86\_64.tar.gz" 工具集。

```
[root@localhost tools]# pwd
/root/tools
[root@localhost tools]# ls
dtk-22.10.1 DTK-22.10.1-NFS4.0-x86_64.tar.gz
[root@localhost tools]#
root@localhost tools]#
[root@localhost tools]#
[root@localhost tools]#
[root@localhost tools]# cd dtk-22.10.1/
[root@localhost dtk-22.10.1]#
[root@localhost dtk-22.10.1]#
[root@localhost dtk-22.10.1]# ls
      cuda env.sh hipblas
env.csh hip hipcub
                            hipfft hipsolver hsa lib llvm oam rccl
hiprand hipsparse include lib64 miopen opencl rocalutio
amdgen cuda
[root@localhost dtk-22.10.1]#
[root@localhost dtk-22.10.1]# ls bin/hy
| hy-smi hy_smi.py | root@localhost dtk-22.10.1]# ls bin/hy-smi -l | lrwxrwxrwx 1 root root 8 2月 14 16:26 bin/hy-smi -> rocm-smi | root@localhost dtk-22.10.1]#
[root@localhost dtk-22.10.1]#
[root@localhost dtk-22.10.1]# hy-smi
______
DCU Temp AvgPwr Fan Perf PwrCap VRAM% DCU% 0 52.0c 49.0W 0.0% auto 280.0W 0% 0% 1 48.0c 55.0W 0.0% auto 280.0W 0% 0%
______
[root@localhost dtk-22.10.1]#
[root@localhost dtk-22.10.1]#
执行 source env.sh 命令
执行 hy-smi 命令。
[root@localhost dtk-22.10.1]# source env.sh
[root@localhost dtk-22.10.1]# hy-smi
_____
                    Perf PwrCap VRAM% DCU%
DCU Temp AvgPwr Fan
   52.0c 49.0W
48.0c 55.0W
                                 0%
               0.0% auto 280.0W
                                     0%
               0.0% auto
                         280.0W
______
[root@localhost dtk-22.10.1]#
```

如上图可见 DCU 设备状态正常。